

Date d'édition	21/10/2015
N° du document	SUPAIR_2015/10_001
Nombre de pages	1 / 4

# COMMUNIQUE SECURITE

STATUT :  FAIBLE  
 MOYEN  
 CRITIQUE

**OBJET :** Extraction de la poignée de secours  
sur ALTIRANDO 2 RS

## Description du problème :

Une difficulté d'extraction de la poignée de secours peut être ressentie, au moment de l'ouverture du parachute de secours.



## Produits concernés :

ALTIRANDO<sup>2</sup> RS (indice : A1 à B3)

## Faits / Constatation :

Lors d'essais sous portique, nous avons constaté une difficulté à extraire la poignée de secours de son logement.

Cette gêne est engendrée par la couture d'un velcro présent sur l'un des rabats de la poche parachute.

Suite page suivante ►


Date d'édition	21/10/2015
N° du document	SUPAIR_2015/10_001
Nombre de pages	2 / 4

## Procédure à suivre :

### *Comment trouver l'indice de ma sellette ?*

Ouvrir le rabat des bretelles de la sellette, regarder l'indice de production sur l'étiquette.

### *Faire un essai d'extraction sous portique*

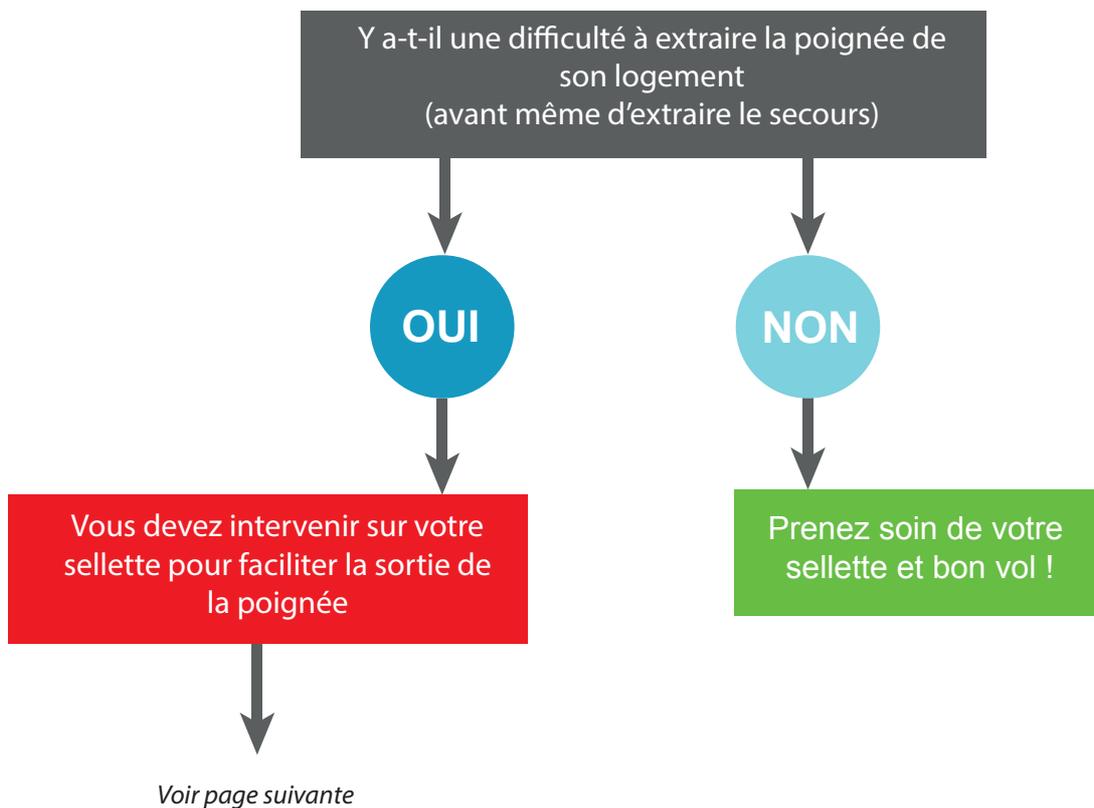

Suite page suivante ►

Date d'édition	21/10/2015
N° du document	SUPAIR_2015/10_001
Nombre de pages	3 / 4

- 1** Identifier le rabat dont le velcro est cousu :  
Rabat avec la broderie «Altirando<sup>2</sup> RS»

Et

Identifier le velcro cousu



Extrémité A

Extrémité B



- 2** Faire une entaille dans le velcro au niveau de l'extrémité B.



L'extrémité B est alors libérée.  
(Configuration identique à l'extrémité A)




Voir page suivante

Suite page suivante ►

Date d'édition	21/10/2015
N° du document	SUPAIR_2015/10_001
Nombre de pages	4 / 4

3

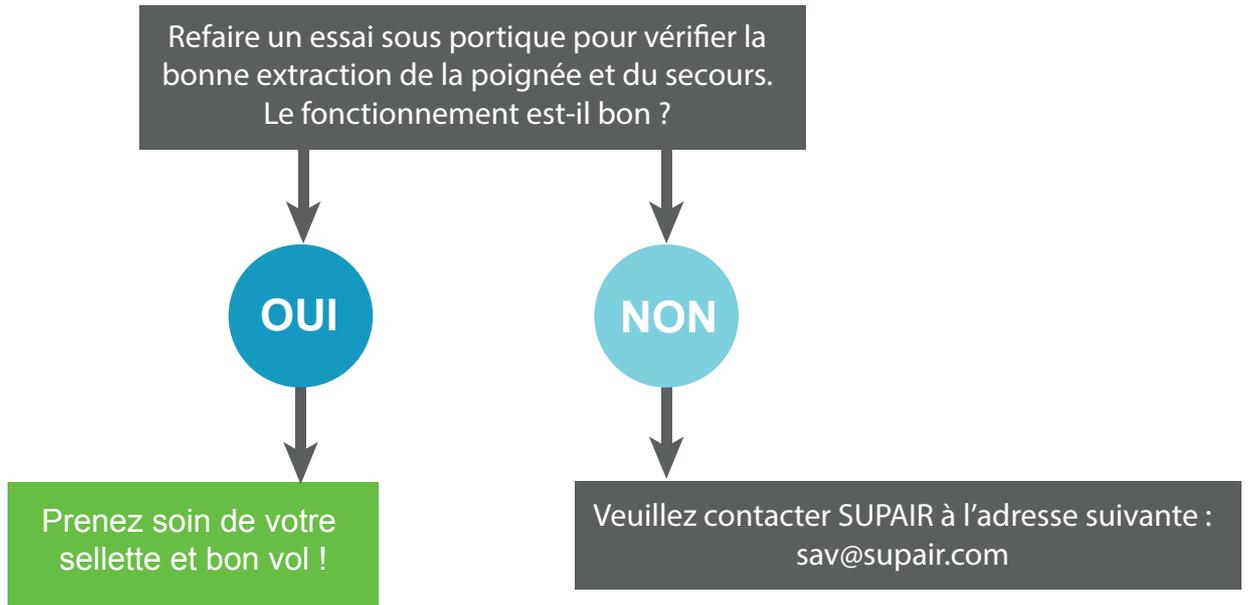

### Personne à même de réaliser la vérification :



UTILISATEUR



REVENDEUR



FABRICANT

### DELAI :

**La vérification doit être faite immédiatement**

### Destinataires du document :



UTILISATEUR



REVENDEUR



ECOLE



ASSOCIATION DE PARAPENTE



MAGAZINE



FEDERATION

Communiqué sécurité : SUPAIR\_2015/10\_001